

TITRE DE L'ÉVÉNEMENT : Dommage involontairement sur un branchement gaz lors du décroutage trottoir

CHANTIER : RV4-2202361

ADRESSE : 15 Boulevard Grawitz, 13016 Marseille

TYPE DE TRAVAUX: Renouvellement gaz par tubage – GRDF

DATE : 27/11/2025

HORAIRE : 10h35



LES FAITS

La société INNOVTEC intervient pour des travaux de renouvellement gaz par tubage pour le compte de GRDF. Le 27 novembre 2025 à 10h35, sur le boulevard Grawitz (13016 Marseille), deux équipes étaient présentes sur site : une équipe de terrassement, une équipe aspiratrice équipée du camion aspirateur ainsi que le conducteur de travaux.

L'aspiratrice procédait à l'ouverture de la fouille en chaussée tandis que l'équipe de terrassement réalisait le décroutage du trottoir (nature enrobé + structure de trottoir) à l'aide d'une barre à mines.

L'opération se déroulait normalement lorsque, en arrivant au droit du mur de façade du bâtiment, l'opérateur a tapé accidentellement sur un branchement gaz situé à environ 10 cm du niveau zéro, entraînant un endommagement du branchement.

Les travaux ont été arrêtés immédiatement. La zone a été sécurisée et GRDF a été informé pour intervention et mise en sécurité. Aucun blessé n'a été constaté. Une analyse terrain a été menée avec les équipes afin de comprendre les circonstances du contact avec le réseau enterré.



LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES

- **Cause directe :** Impact involontaire sur le branchement gaz lors du décroutage manuel à la barre à mines.
- **Cause immédiate :** Présence du branchement très proche du niveau 0 (10 cm), non repéré visuellement avant le frappe.
- **Cause humaine :** Manque de vigilance et geste trop appuyé au moment de l'approche du mur.
- **Cause contributive :** Absence de repérage visuel précis du branchement et zone de travail contraignante (mur + trottoir bétonné).




LA SYNTHÈSE DES ACTIONS ENGAGÉES

A la suite de l'incident, les actions suivantes ont été décidées :

- Arrêt immédiat du chantier et sécurisation du périmètre.
- Information du conducteur de travaux à GRDF.
- Réalisation d'un retour terrain avec les équipes présentes.
- Rappel des bonnes pratiques sur l'approche des bâtiments et zones sensibles.
- Repérage systématique du branchement côté chaussée et surveillance visuelle renforcée lors des opérations vers la façade.

Préconisations

- Dans le cas de branchements encastrés en façade : procéder au repérage le plus complet possible de la zone de saignée (traces de reprise maçonnerie, robinet encastré, indices visibles à l'intérieur du bâtiment...). En cas d'incertitude sur l'implantation du branchement, débiter systématiquement l'ouverture depuis la chaussée en progressant vers la façade.

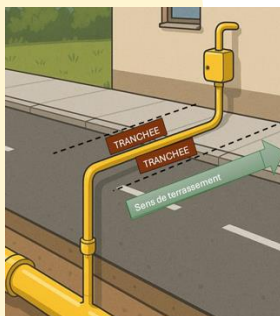

LE RAPPEL À VIGILANCE

- J'adapte mes gestes à la proximité des réseaux
- Lors du terrassement, je pars toujours de la chaussée vers la façade : j'ouvre et je progresse depuis la chaussée en direction du mur, jamais l'inverse.
- J'adapte la vigilance aux environnements contraints.

RÈGLES VITALES ASSOCIÉES

- Je protège les réseaux en adaptant mes outils et gestes.
- J'identifie avant d'agir : repérage systématique des branchements sensibles.
- Je communique et demande confirmation en cas de doute.